
AFT 설치하기

(Actuator Function Tester)

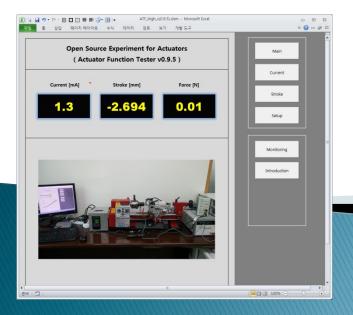


2018-04-22 권기태 (zgitae@gmail.com)

Installation of Drivers

Arduino IDE 설치

- ➤ Arduino IDE 다운로드
 - Arduino Due 를 사용하는 경우 통신 Port 연결을 위해 Arduino IDE 설치가 필요하다
 - 다운로드 사이트 : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Download the Arduino IDE

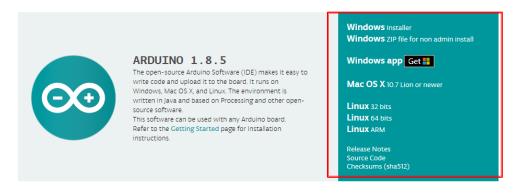


Arduino IDE 설치

- 설치는 기본설정으로 설치한다.

NI Hardware Driver 설치

- NI Hardware Driver 다운로드
 - NI DAQ Board 를 사용하는 경우 Hardware Driver (NI-DAQmx)의 설치가 필요하다
 - 다운로드 사이트 : http://www.ni.com/en-us/support.html

Technical Support

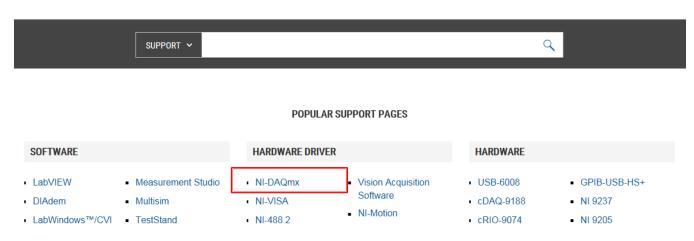


- ➢ NI-DAQmx 설치
 - 설치는 기본설정으로 설치한다.



Power Supply Driver 설치

- KeySight PS Driver 다운로드
 - KeySight Power Supply 를 사용하는 경우 SCPI 통신을 위해 Driver 설치가 필요하다
 - http://www.keysight.com 의 Search 에서 IO Libraries Suite 를 검색하고 다운로드 한다.

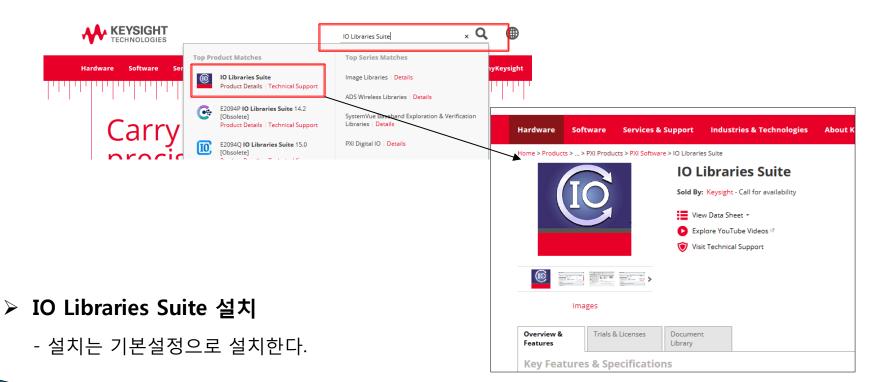

AFT Settings


▶ 장비 연결 확인

- 연결 장비의 번호를 확인한다.







[장치관리자 Com 확인]

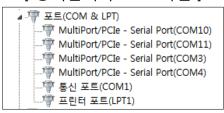


[NI Max Dev 확인]

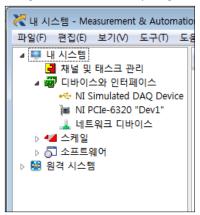

[Connection Expert Com 확인]

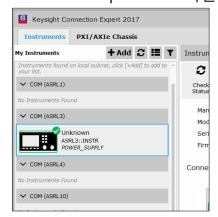

- AFT 엑셀 파일을 오픈 한다.
- Setup 페이지로 이동해서 DAQ Board Number 와 PS Com Port 에 해당 번호를 입력하고 확인한다

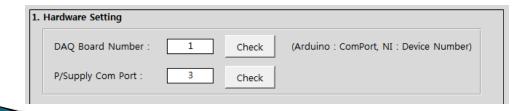







▶ 전류량 보정

- 액추에이터를 Power Supply 에 연결하고, 전류센서를 설치한다.
- 전류 센서를 초기화 한다.
- AFT 엑셀파일 Setup 페이지로 이동한다.
- 전류가 흐르지 않도록 한다.
- 측정전류의 첫번째 Cell 에 0을 입력하고 "Get Data" 을 클릭한다. (이때 측정하려는 측정전류 Cell 이 선택되어 있어야 한다)
- Power Supply 에 수동으로 전압을 증가시킨다.
- 측정전류의 다음 Cell 에 전류값를 입력하고 "Get Data" 버튼을 클릭한다.
- 상기의 측정 작업을 반복하여 총 10 번의 레벨 측정을 완료한다.
- 우측 전류 곡선의 선형성을 확인한다.
- 전류량 보정을 위한 기울기와 절편을 확인한다.

A. Current	[mA]	
Current	Level	Get
0	0.08	
13	87.76	Data
26	188.96	
38	282.46	
51	382.84	
64	483	
77	582.84	
89	673.24	
102	771.9	
115	869.84	
Slope	0.1311	
Intercept	0.8257	

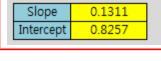

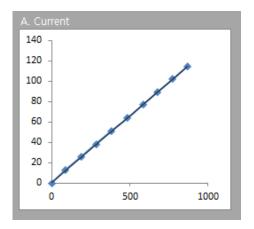




▶ 변위량 보정

- AFT 엑셀파일 Setup 페이지로 이동한다.
- 변위 센서를 초기화 한다. (영점 초기화)
- 측정변위의 첫번째 Cell 에 0을 입력하고 "Get Data" 버튼을 클릭한다. (이때 측정하려는 측정변위 Cell 이 선택되어 있어야 한다)
- 센서부를 조금 이동시킨다.
- 측정변위의 다음 Cell 에 변위량를 입력하고 "Get Data" 버튼을 클릭한다.
- 상기의 측정 작업을 반복하여 총 10 번의 레벨 측정을 완료한다.
- 우측 변위 곡선의 선형성을 확인한다.
- 변위량 보정을 위한 기울기와 절편을 확인한다.


B. Stroke	[mm]	
Stroke	Level	Get
0	0	
0.245	100	Data
0.49	200	
0.735	300	
0.98	400	
1.225	500	
1.47	600	
1.715	700	
1.96	800	
2.205	900	
Slope	0.0025	
Intercept	0.0000	

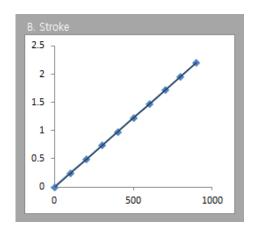

▶ 자기력 보정

- 액추에이터를 Power Supply 에 연결한다.
- AFT 엑셀파일 Setup 페이지로 이동한다.
- 전류가 흐르지 않도록 하고, Force 센서를 초기화 한다.
- 측정힘의 첫번째 Cell 에 0을 입력하고 "Get Data" 버튼을 클릭한다. (이때 측정하려는 측정힘 Cell 이 선택되어 있어야 한다)
- Power Supply 에 수동으로 전압을 조금씩 상승시킨다.
- 측정힘의 다음 Cell 에 Force 값를 입력하고 측정버튼을 클릭한다.
- 상기의 측정 작업을 반복하여 총 10 번의 레벨 측정을 완료한다.
- 우측 자기력 곡선의 선형성을 확인한다.
- 자기력량 보정을 위한 기울기와 절편을 확인한다.

C. Force [I	N]	
Force	Level	Get
0	0	
0.01	8.4	Data
0.02	16.8	
0.03	25.2	
0.04	33.6	
0.05	42	
0.06	50.4	
0.07	58.8	
0.08	67.2	
0.09	75.6	
Slope	0.0012	
Intercept	0.0000	

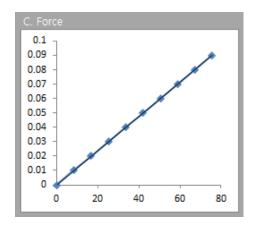

▶ 측정 조건 설정

- Sampling Period : 연속측정의 시간간격

- Moving average Count : 이동 평균 개수

- Max. Current : 전류 상한치

- Max. Voltage : 전압 상한치

- Initial Current : 전류측정 시작 전류

- Final Current : 전류측정 마지막 전류

- Current Step Count : 전류측정 등분 수

- Initial Stroke : 변위측정 시작 변위

- Final Stroke : 변위측정 마지막 변위

- Stroke Step Count : 변위측정 등분 수

3. Measurement Setting			
Sampling Period : 50	ms M	lax Current :	500 mA
Moving average Count : 5	М	lax Voltage :	40 V
가. 전류 측정	나.	변위 측정	
Initial Current : 0	mA In	nitial Stroke :	0 mm
Final Current : 315	mA F	inal Stroke :	1 mm
Current Step Count : 8	s	Stroke Step Count :	20

Thank You